

**De :** [REDACTED] [@VIVAQUA.BE](mailto:[REDACTED]@VIVAQUA.BE)

**Envoyé :** lundi 30 mai 2016 09:59

**À :** [REDACTED]

**Cc :** [REDACTED]

**Objet :** état des lieux du réseau de l'égout public Rue Berkendael entre Brugmann et Albert

Monsieur,


Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce matin, voici quelques captures d'écran des problèmes que rencontre notre réseau suite à la présence des arbres en surface.

1 Etat général de l'égout principal :



Présence de racines dans l'égout principal, mettent en péril sa structure même.

2 Etat des branchements particuliers :

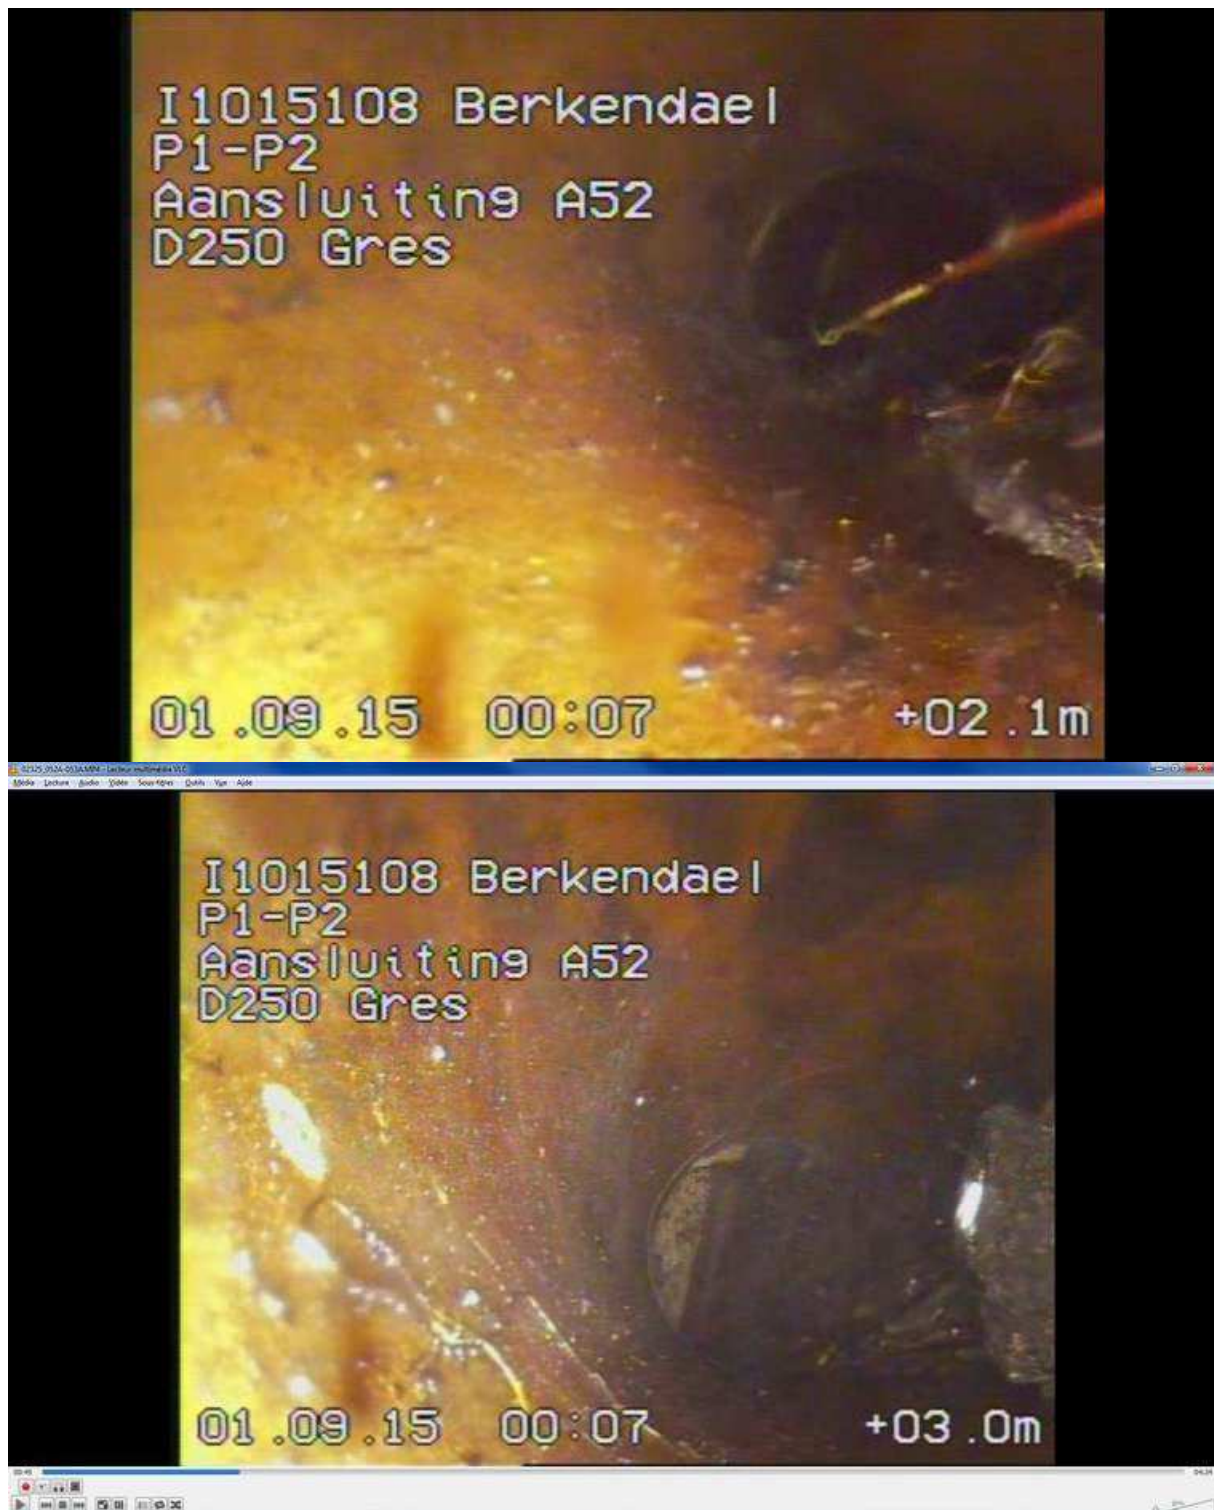

Branchement totalement obstrué par les racines



Branchements déboîtés et/ou obstrués, sur la première image, on distingue des racines autour du tuyaux en grès.

Près de 80% des branchements particuliers présentent de tels défauts, pour la plupart, un remplacement complet en tranchée ouverte s'impose. Les 20% restant devant toutefois faire l'objet du rénovation soit par chemisage, soit au moyen de la technique du pipe-bursting. Quant à l'égout principal, au moins entre Brugmann et Albert, celui-ci devra faire l'objet d'une rénovation par chemisage après enlèvement des racines.

Pourriez-vous dès lors m'informer si une avancée rapide dans ce dossier est envisageable ?

Le principe dans notre chef étant de permettre la réfection des deux tronçons (Berkendael entre Brugmann et Albert et Berkendael Vanden Corput entre Albert et Alseberg) dans la foulée.  
A ce titre et dans le but de simplifier la gestion du dossier, ne serait-il pas plus simple de créer une coordination unique pour ces deux voiries ?

Cordialement,

Technicien Projets - Reseaux  
DEL / Projets - Travaux d'Investissement

Siège Social 2<sup>ème</sup> étage  
Boulevard de l'Impératrice, 17-19 1000 Bruxelles

VIVAQUA



Merci de considérer votre responsabilité sur l'environnement avant d'imprimer ce courriel.